


LEGENDA STRUTTURA DI COPERTURA

	TIPO S1 Capriate, arcarecci e travicelli		TIPO S3 Travi, arcarecci e travicelli
	TIPO S2 Falsi puntoni, arcarecci e travicelli		Denominazione settore

SETTORE	STATO DI FATTO	INTERVENTI DI VARIANTE
A1-A2 B1	TIPO S1	<ul style="list-style-type: none"> Recupero e consolidamento di tutte le capriate mediante trefoli in acciaio post tesi, rifacimento delle staffature metalliche, messa in squadra, pulitura e trattamento protettivo degli elementi. Eventuale ricostruzione degli elementi lignei ammalorati Diminuzione dei carichi sollecitanti Incremento della portanza con inserimento di nuove capriate con conseguente riduzione degli interassi Recupero, trattamento protettivo e omogeneizzazione geometrica degli arcarecci per la messa in piano della falda di copertura Recupero e trattamento protettivo dei travicelli
B4-B6-B7	TIPO S3	<ul style="list-style-type: none"> Recupero, pulitura e trattamento protettivo di tutte le travi con sezione maggiore a 26x26 Incremento della portanza con l'inserimento di nuove travi e conseguente riduzione degli interassi Sostituzione delle travi ammalorate giudicate non recuperabili Recupero e trattamento protettivo dei travicelli
A3 B2-B3-B5 B8-C1-C2	TIPO S2	<ul style="list-style-type: none"> Recupero, pulitura e trattamento di tutti gli elementi con sezione uguale o superiore a 16x24 Incremento della portanza con l'inserimento di nuovi elementi e conseguente riduzione degli interassi Sostituzione degli elementi ammalorati e giudicati non recuperabili Recupero, trattamento protettivo e omogeneizzazione geometrica degli arcarecci per la messa in piano della falda di copertura Recupero e trattamento protettivo dei travicelli

STATO DI FATTO - PIANTA STRUTTURA LIGNEA


VARIANTE - PIANTA STRUTTURA LIGNEA

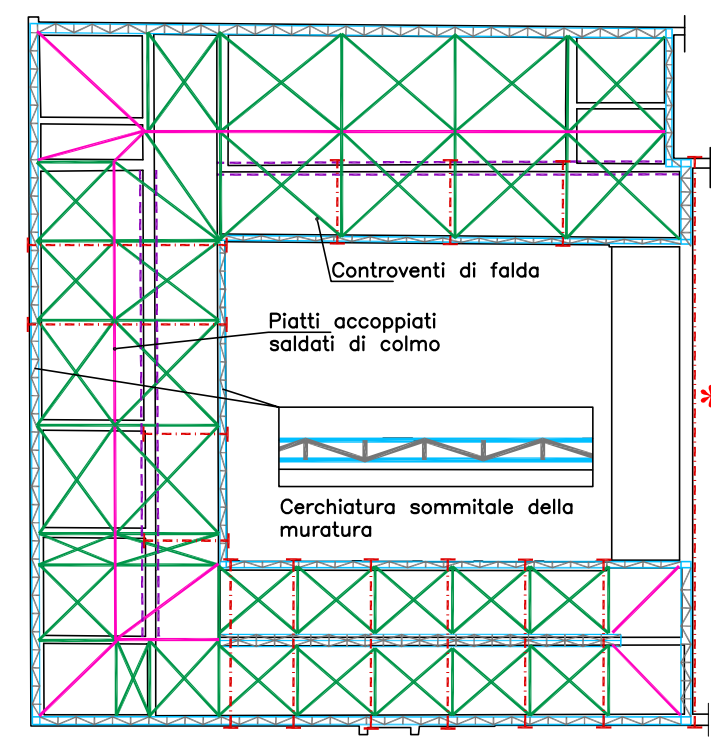


VARIANTE - PIANTA CARPENTERIA METALLICA

LEGENDA CARPENTERIA METALLICA

	Piastracci saldati di colmo Lx120x6
	Piastracci per collegamento a Croce di S.Andrea Lx70x6
	Cordolo di cerchiatura sommitale delle murature
	Catena
	Cordolo muro di spina in fibra di carbonio
*	Prevedere tirante di chiusura di futura realizzazione

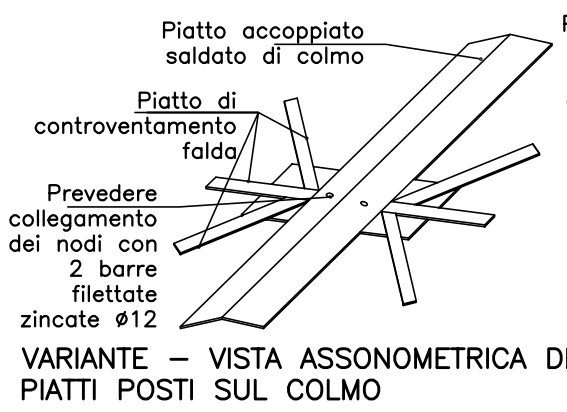

VARIANTE - VISTA ASSONOMETRICA DEI PIATTELLI POSTI SUL COLMO

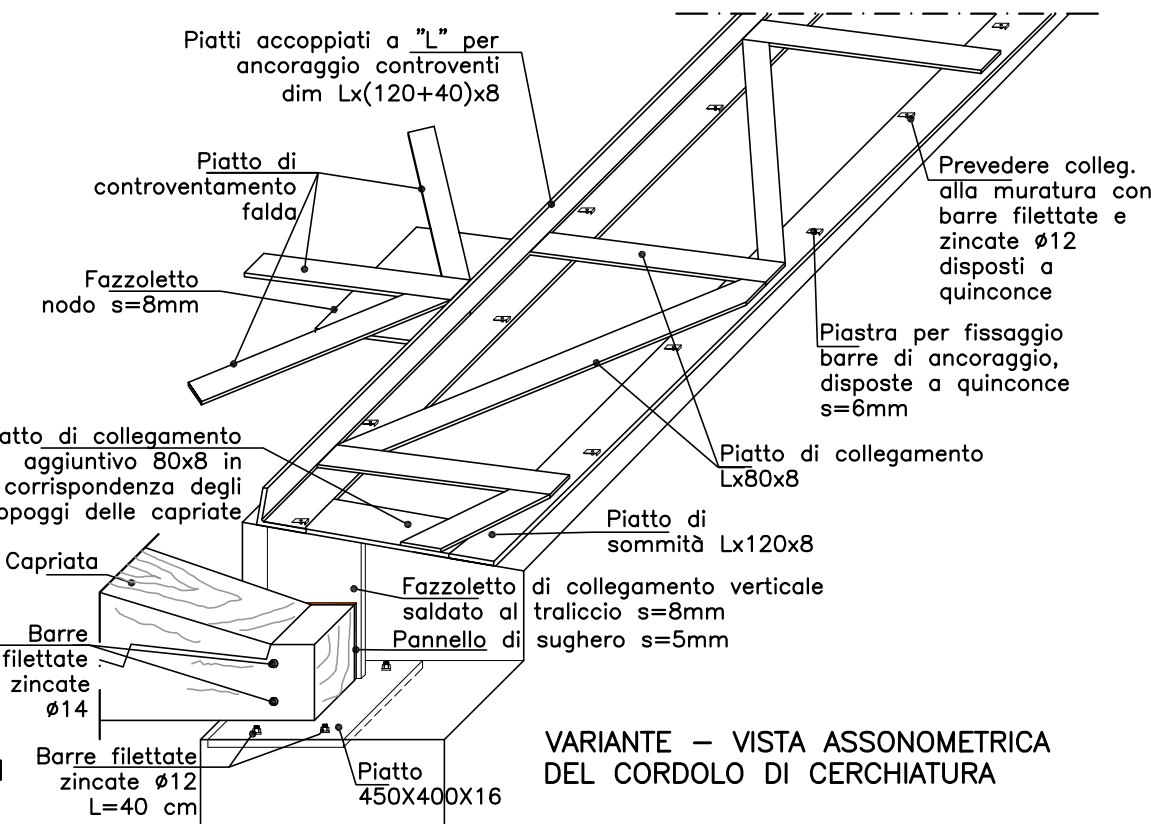

VARIANTE - VISTA ASSONOMETRICA DEL CORDOLO DI CERCHIATURA



IMPRESA MANDATARIA

IMPRESA MANDANTE

Provincia di Pesaro e Urbino

LAVORI DI RESTAURO DEL COMPLESSO IMMOBILIARE "EX CARCERE MINORILE", GIA' CONVENTO DI S. MARIA DEGLI ANGELI DI PESARO, PER L'UTILIZZO COME SEDE DEL CENTRO PROVINCIALE PER L'IMPIEGO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE DI PESARO SITO IN VIA LUCA DELLA ROBBIA N.4 - PESARO

SCALA: /

CODICE DISEGNO/FILE:

FOGLIO N°
1 di 2

b.4) Sistema realizzativo della copertura lignea

COMMESSA:

A termine di legge è vietato riprodurre o comunicare a terzi il contenuto del presente disegno